

# Инструкции по монтажу пробкового крана Swagelok® из перфторалкокси (PFA) на панель

MS-INS-PFA-PM-ER, RE  
November 2010.

1. С нижней стороны рукоятки найдите лапки на вставке рукоятки. См. рис. 1а и 1б. Извлеките вставку рукоятки, сведя вместе лапки и выдвинув вставку из корпуса крана одним движением. Отложите для последующей повторной сборки.
2. Отметьте для себя положение рукоятки, упора рукоятки и ориентацию штока. При сборке рукоятка должна быть установлена в то же положение.  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  
**Не переключайте кран при снятой рукоятке.**
3. Извлеките винт рукоятки и саму рукоятку. Отложите для последующей повторной сборки.
4. Выберите вариант монтажа крана: с лицевой или задней стороны панели. См. рис. 2а и 2б.
5. Установите на кран монтажный кронштейн в желаемом положении. См. рис. 2а или 2б.
6. Просверлите отверстия в панели. См. рис. 3.
7. Установите кран с кронштейном на подготовленное место.
8. Наденьте рукоятку на кран в том же положении, в котором она была до снятия.
9. Установите винт рукоятки и затяните его с усилием 0,11 Н·м (1 фунт-дюйм.)
10. Вставьте вставку в рукоятку в исходное положение до щелчка.

**Swagelok**  
www.swagelok.ru

Рис. 1а



Рис. 1б

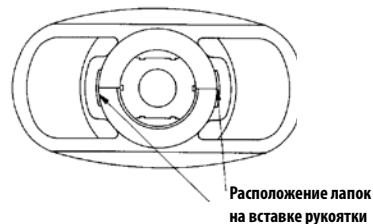


Рис. 2а



Рис. 2б



Толщина панели не более 1/4 дюйма  
(требуются крепежные винты с потайной головкой)

Толщина панели не более 1/4 дюйма для сборочных узлов,  
устанавливаемых с лицевой стороны

Рис. 3

